HPE Synergy 12000 刀箱 Re-image FLM 方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱 Re-image FLM 的方法。
- 提示:
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


FAT32 格式 U 盘

三. 操作步骤

1. 准备 FAT32 格式的 U 盘，下载 FLM 固件到 U 盘。
   固件下载链接: USB Recovery Image for HPE Synergy Frame Link Module Firmware | HPE Support



2. 移除刀箱中所有的 FLM 模块。
3. 将 U 盘插入 FLM 的 USB 接口（如为光口无 USB FLM 模块，需使用 HPE 的 type C 转 USB 转接线接到 type C 接口）

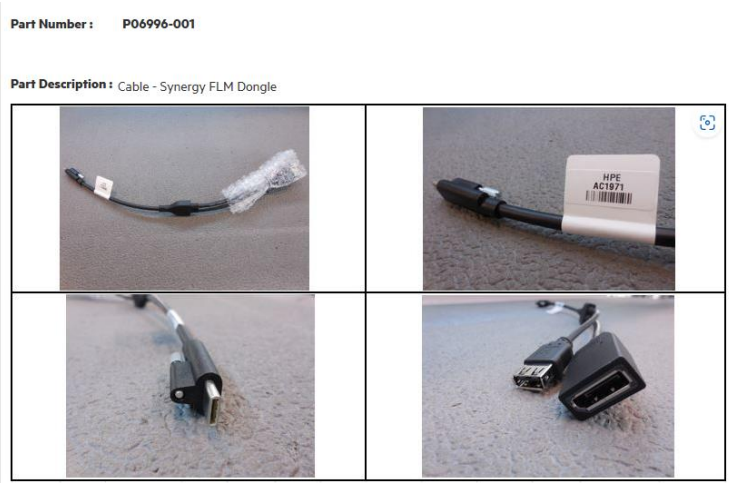

4. 将 FLM 插入 FLM1 号槽位。
5. 开始恢复过程（大概 2 分钟左右）通过指示灯状态判断是否完成。
   - **Health LED=solid green**
   - **UID LED=solid blue**



   - 指示灯相关说明介绍

Phase	Health LED	UID LED
Initial power-up	Solid Amber	Off
USB Update Started	Off	Blink Blue
USB Update Success (waiting on USB key removal)	Solid Green	Solid Blue
USB Update Failure (USB read error)	Blinking Amber	Solid Blue
USB Update Failure (Flash write error)	Blinking Red	Solid Blue

6. 移除 U 盘（移除 U 盘后 FLM 会自动重启）。
7. 插入 U 盘到第二个 FLM，插入 FLM2 号槽位，根据上述描述，等待完成后移除 U 盘。